


# 1 位相

経路  $C_0$  に沿って電流  $I_0$  が流れるとする。

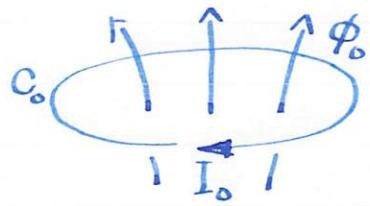

ここで生じる磁束を  $\phi_0$  とする。

電流  $I_0$  と 磁束  $\phi_0$  は比例関係にあるので、


比例係数を  $L_0$  とすると、

$$\phi_0 = L_0 \cdot I_0. \quad L_0 \text{をインダクタンスといふ。}$$

## 2. n巻きのコイルのインダクタンス

1巻きのコイルのインダクタンスを  $L_0$  とする。

$n$ 巻きのコイルのインダクタンスは  $nL_0$  ではない。

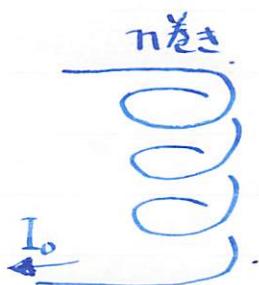

結論を先に述べると、 $n^2 L_0$  である。

コイルに電流が流れると、生じる磁束は  $n\phi_0$ 。

$\phi_0$  は 1巻きのコイルに電流  $I_0$  を流したときの磁束。

1巻きのコイルが  
磁束  $n\phi_0$  の変化に応じて生じる電圧は、 $V_0 = n \cdot \frac{d}{dt} \phi_0$ .

$n$ 巻きのコイルが生じる電圧は  $V_n = n^2 \cdot \frac{d}{dt} \phi_0$ .

$$- \frac{d}{dt} \phi_0 = L_0 I_0 \quad \text{より}$$

$$V_n = n^2 L_0 \cdot \frac{d}{dt} I$$

よって  $n$ 巻きのコイルのインダクタンスは 1巻きのコイルのそれの  $n^2$  倍。

これは、巻き数比が  $n_1 : n_2$  のコイルのインダクタンス比は

$$n_1^2 : n_2^2$$


も、簡単。

$$\underline{\underline{\frac{L_2}{L_1} = \frac{n_2^2}{n_1^2}}}$$

### 3 トラン - 一次側、二次側の電圧の関係

トランを考へるときの重要なポイントは

一次側と二次側のコイルを貫く磁束は常に同じ

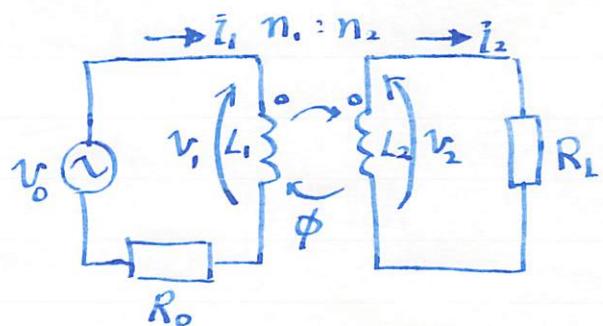

その磁束を  $\phi$  とすると  $v_1 = n_1 \cdot \frac{d}{dt} \phi$ ,  $v_2 = n_2 \cdot \frac{d}{dt} \phi$


より  $\underline{\underline{\frac{v_2}{v_1} = \frac{n_2}{n_1}}}$

この関係は  $R_o$  や  $R_L$  に無関係である。

4トランス 電流の関係  $\frac{I_2}{I_1} = \frac{n_1}{n_2}$  は常に成立り切ってはない。

\*『energychord.com』の説明を引用 (翻訳やめた)


トランスを輪切りにした図を示す。

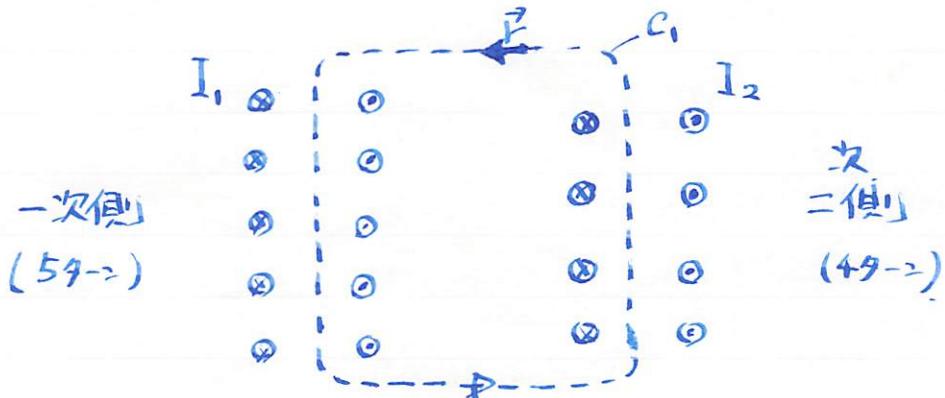

経路  $C_1$  に沿って周回積分を考える。  $\int_C \vec{H} \cdot d\vec{r} = 5I_1 - 4I_2$  (アーメンの周回積分)

$$\int_{C_1} \vec{H} \cdot d\vec{r} = 5I_1 - 4I_2 \quad (\text{アーメンの周回積分})$$

次に鉄芯のB-H曲線を示す。

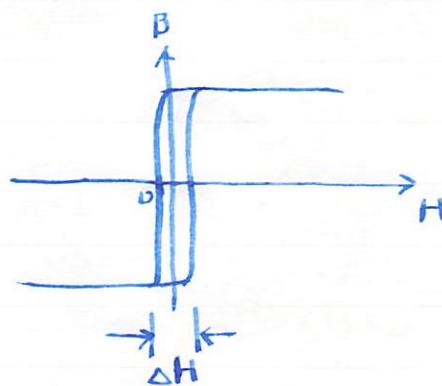

一般に透磁率の高いソフト磁性材料が用いられるので保磁力が、 $\Delta H$  小さい。


磁気飽和しない範囲でトランスを使用したときに磁界Hが非常に小さな範囲で変化していることである。

すると  $\int_{C_1} \vec{H} \cdot d\vec{r} \approx 0 \rightarrow 5I_1 - 4I_2 \approx 0$

$\rightarrow \underline{n_1 I_1 = n_2 I_2}$  この関係は磁気飽和しない場合に成立つ。

またトランスのコアの磁界Hは非常に小さくてもわかる。(磁束Bは大きい)

5 ランスの二次側が短絡した場合。

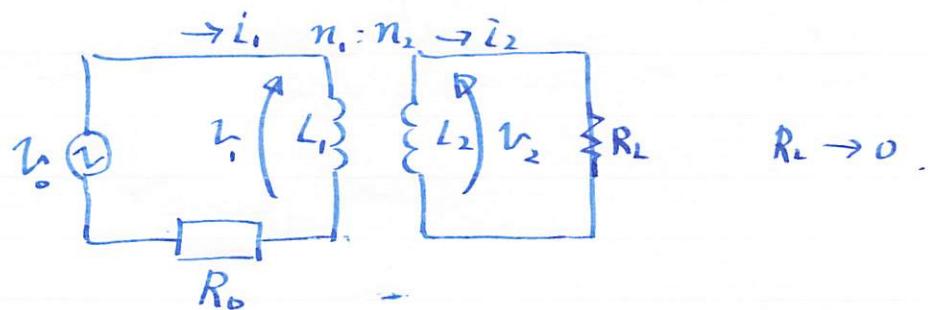

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{は成り立たないよ。みえる。}$$

実際には  $R_L$  は 0 でなく非常に小さい。

ればならじ2で電流  $i_2$  は流れ

エラの磁束を打ち消すように働く。

結果  $i_1$ ,  $i_2$  と  $R_L$  小さく、小さくなる。

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{は成り立っている。}$$

$$\frac{i_2}{i_1} = \frac{n_1}{n_2} \quad \text{も成り立っている。}$$

$V_1$  が小さいので一次側の電流は  $\frac{V_2}{R_L}$  で決定され

二次側の電流  $i_2$  は  $i_1$  の  $\frac{n_1}{n_2}$  倍になります。


これは大電流計器をかじってランスを使用されてます。

(このときの一次側の電流に影響を与えるから  $\frac{n_1}{n_2}$  倍の小さな電流  $i_2$  を測定することによって大電流  $i_1$  を測定できます。)

## 6 カレントトランズ

巻き数比が  $1:1000$  の電流測定用のトランズを

カレントトランズといふ。これは原理は普通のと全く同じ。

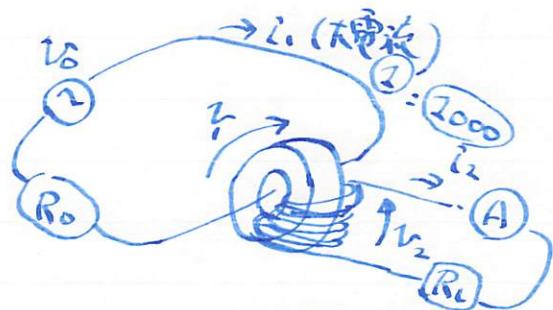

巻き数比が  $1:1000$  の  $N_s$  の二次側の電圧  $V_2$  はその  $1/1000$  大きくなると

思ふが 実際どうでもいい。前述のように磁気飽和による範囲で。

使用しているので  $N_p, N_s$  を比例する。 $I_2$  は  $I_1 \times \frac{1}{1000}$

→ カレントトランズの二次側を開放するのは危険といわれている。

次に考察しよう。

7 カレントランスの二次側を開放するとなぜ危険なの?

開放前は  $i_1, i_2$  も小さく安定。

開放すると  $i_2$  は流れなくなる  $i_2 = 0$ .

$i_2$  カレントランスのコアに発生させた 磁界 (  $H_2$  )  $\Phi_2$  の

なべて  $H_1 - H_2 \approx 0$  たゞ 磁界は増大する。

磁界が増大する間に  $\Phi$  も急速に増大

$$V_2 = n_2 \cdot \frac{d}{dt} \Phi \quad \text{より } \Phi \text{ の増大に伴う}$$

今までは  $i_2$  は非常に大きな電圧になる。

$$V_1 = n_1 \cdot \frac{d}{dt} \Phi \quad \text{より } i_1 \text{ は開放前よりも大きくなる。}$$

$i_2$  はその1000倍近くで危険。差電線間に絶縁破壊が


おきるという話を納得できる。

磁界の増大により 磁飽和が起るか これは危険か?


→ つづく

## 8 二次側開放前後

二次側開放前と後のトランジストの磁束の変化を示す。

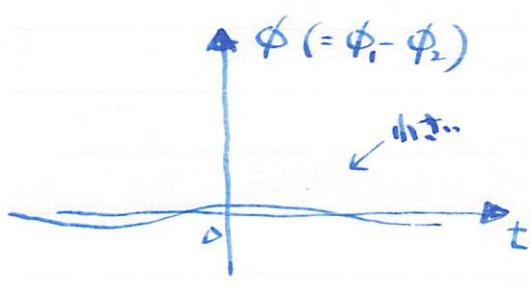

二次開放前

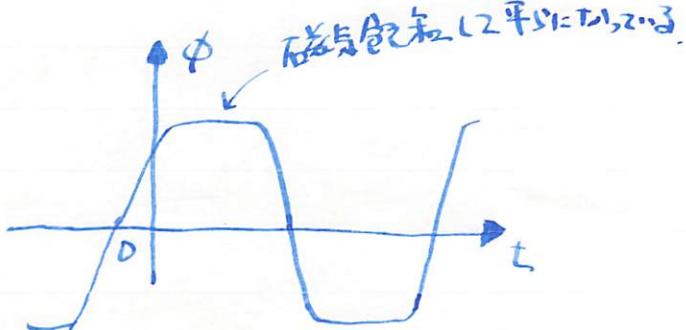

二次開放後

$\phi$  の値が大きくなると高電圧が発生する。

磁飽和によって高い电压が発生する。これを 磁飽和による危険。

これは危険となるわけではない。

### 以下疑問

磁飽和でトランジストが異常加熱すると同時に何と電流は流れなくなる

発熱の原因は? ヒートソク (熱吸収) による発熱もヒートソク

トランジストではよくないの??